

	90x90x6мм над оконными и дверными проемами.			О.И."			
11.	Не выполнены антисейсмические мероприятия по конструкциям чердачного перекрытия	Выполнить устройство металлодеревянных прогонов чердачного перекрытия из существующих деревянных балок усиленных швеллерами. Усиление чердачного перекрытия выполнить в соответствии с представленными и утвержденными техническими решениями.	И П "Нехаенко О.И."	10.06.2016			
12.	Выполнить кладку кирпичного парапета в чердачном пространстве	Привести в соответствие с проектом.	И П "Нехаенко О.И."	20.07.2016			
13.	Конструктивная схема стропильной системы не соответствует проектной документации.	Привести в соответствие с проектом.	И П "Нехаенко О.И."	30.07.2016			
14.	Не выполнено предусмотренное проектом ограждение кровли и организованный водосток	Привести в соответствие с проектом.	И П "Нехаенко О.И."	30.07.2016			
15.	Выход из технического подполья выполнен не обособленно от общей лестничной клетки здания, дом № 17, второй подъезд.	Выполнить разделение по входным группам согласно технического решения	И П "Нехаенко О.И."	представить согласованное техническое решение до 29.02.2016 выполнить мероприятия согласно технического решения до 30.04.2016			